

EP8000 Power10 S1014(9105-41B)/S1024(9105-42A)

ファームウェア変更内容と来歴

	変更内容
<p>ML1050_078_052 (FW1050.20)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •CVE-2024-31916 のセキュリティ問題を修正しました。 •CVE-2024-35124 のセキュリティ問題を修正しました。 •CVE-2024-41660 のセキュリティ問題を修正しました。 •SRC BC10E504 を伴ってパーティションやサーバがハングする可能性のある問題を修正しました。 •RAM メモリ コントローラーのコア電圧を上げて、動作マージンを増やすように変更しました。本対策は、SRC BC20E504 のワード 8 が 30500005、30500019、44220005 または CCCC0002 のいずれかである OMI 低下状態になったエラーに対処します。 •メモリの一時的なエラーを軽減するために問題を修正しました。本対策は、SRC BC20E504 のワード 8 が 30500005、30500019、44220005 または CCCC0002 のいずれかである OMI 低下状態になったエラーに対処します。 •CVE-2023-45857 のセキュリティ問題を修正しました。この問題は、Web ブラウザにアクティブな BMC セッションがあり、ブラウザが悪意のある Web サイトにアクセスした場合に発生する可能性があります。この問題を回避するには、アクセスが不要な場合は BMC セッションからログアウトし、eBMC と他の Web サイトの両方に同じブラウザを使用しないでください。 •CVE-2023-37453 のセキュリティ問題を修正しました。 •ENZ0 IO ドロワによって生成された PEL (プラットフォーム・イベント・ログ) が適時に記録されない問題を修正しました。この修正により、ENZ0 PCIe4 拡張ドロワーによって生成された PEL は、問題が発生したときにログに記録されます。 •EMX0 IO ドロワで、ケーブルの温度アラームまたは電源アラームを呼び出す問題を修正しました。ログに記録される最も可能性の高い SRC は、B7006A99、B7006AA6、B7006AA7 です。この修正は、EMXH ファンアウト・モジュールを備えた EMX0 IO ドロワが接続されているシステムにのみ関係します。 •SRC B7006xxx がコール・ホームとして設定されない問題を修正しました。この修正により、プラットフォームイベントログにコールホーム属性が正しく設定されるようになります。 •IO ドロワケーブルがエラーの原因である可能性がある場合に、FRU コールアウト・リストに IO ドロワケーブルが含まれない問題を修正しました。この修正により、SRC B7006A84 の一部が SRC B7006A85 または SRC B7006A89 に変更され、IO ドロワケーブルが FRU コールアウト・リストに正しく組み込まれます。 •EMX0 および ENZ0 IO ドロワの SRC B7006A74 および SRC B7006A75 イベントを誤ってサービス可能イベントとして呼び出す問題を修正しました。本対策は、SRC B7006A74 および SRC B7006A75 をイベントを情報としてログに記録します。 •プラットフォームイベントログに含まれる IO ドロワケーブルペアのシリアル番号に関する問題を修正しました。 •eBMC の再起動または eBMC のリセットで、オンチップ コントローラー (OCC) がアクティブにならない問題を修正しました。回避策として、BMC を再起動すると OCC がアクティブになる場合があります。 •First Failure Data Capture (FFDC)のキャプチャーに関するまれな問題を修正しました。障害発生時に SRC B7000602 が作成され、HWMC でサーバの状態が Incomplete になる可能性があります。 •LPM において、ソース側サーバの LPAR 削除中に「ファームウェア用のメモリ不足」エラーが原因で LPM が失敗する問題を修正しました。 •ハイパーバイザー障害が原因でシステムが終了した場合に、プラットフォーム・システム・ダンプに正しい SRC が含まれない問題を修正しました。 •プラットフォーム・システム・ダンプの作成とオフロードに関するまれな問題の問題を修正しました。障害発生時に SRC B7000602 が作成されます。この修正により、プラットフォーム・システム・ダンプを正常に作成およびオフロードできるようになります。 •TPM ハードウェア通信が不安定になると、散発的な LPM (ライブ パーティション モビリティ) 障害が発生する可能性がある問題を修正しました。この修正により LPM 操作に堅牢性が追加され、より安定した TPM ハードウェアまたはお客様が構成した PowerVM System Key を優先し、不安定と見なされる TPM ハードウェアの使用を回避できます。 •LPAR Secure Boot が「Enabled and Enforced」に設定されている場合に OS をブートできるように変更しました。失敗すると SRC BA540010 が報告されます。回避策は、LPAR Secure Boot 設定を「Enabled and Log only」または「Disabled」に変更することです。 •SMS メニューから NVMe 自己暗号化ドライブ (SED) パスワードを設定する際の問題を修正しました。この問題は、Platform KeyStore (PKS) に新しいパスワードを書き込む時間が長いシステムで発生します。回避策として、NVMe SED パスワードを設定する操作を再試行します。タイムアウト後に以前の書き込みが成功した場合は、パスワードが PKS にすでに存在することを示すメッセージが表示されます。 •LPAR が SRC BA54504D でエラー・ログを通知する問題を修正しました。この問題は、1 つのコアのみがアクティブなシステムで発生します。

• Shared processor LPAR にて、プロセッサのディスパッチがまれに遅延する問題を修正しました。この問題は、Capped の Shared processor LPAR が割り当てられたプロセッサで動作する Uncapped の Shared processor LPAR でのみ発生します。この問題は、システムに単一の Shared processor がある場合に発生する可能性が高くなります。SRC B700F142 が生成される場合もあります。

• Dynamic Platform Optimization (DPO)、メモリガードの回復、またはメモリミラーリングの最適化操作中にシステムがハングする可能性がある問題を修正しました。この問題は、LPAR が POWER9 プロセッサ互換モードで動作している場合にのみ発生します。

• eBMC が SBE(セルフブートエンジン)ダンプ処理中に informational error ではなく unrecoverable error をログに記録する問題を修正しました。

• Server operating mode を選択して保存すると、保存後すぐにすべての server power setting が更新される問題を修正しました。本対策にて、オプションを設定して保存した後に server power setting は更新されません。

• 一部のファイルがハイパーバイザーと eBMC との間で正しく転送されない時に、ファームウェアの更新が失敗する可能性がある問題を修正しました。

• service/admin を使用したユーザーログインがサービスログイン証明書を置き換えられない問題を修正しました。この問題は、ユーザーが証明書を置き換えようとするたびに発生します。

• BMC ssh キーアルゴリズムを追加しました (ssh-ed25519 および ecdsa-sha2-nistp384)。

• ホスト鍵アルゴリズムを追加しました(ssh-ed25519 および ecdsa-sha2-nistp384)。

• 起動またはハードウェア障害の後に追加の回復不能なエラーがログに記録される問題を修正しました。

• ホスト プロセッサと eBMC 間の一部の DMA データ転送が正常に完了しない問題を修正しました。この問題は、SRC BC8A1E07 で識別できます。

• ユーザーが電源操作を実行するたびに情報メッセージが追加される問題が修正されました。

• ナビゲーション バーが表示されない問題を修正しました。

• NVMe ドライブが表示されない問題を修正しました。

• NVMe センサーが ASMI GUI (ハードウェア ステータス > センサー) に表示されない場合がある問題を修正しました。

• 無効な MAC アドレスを設定したときに、error ではなく success が返される問題を修正しました。

• ユーザーが eth0 で DHCP を有効にすると、eth1 も DHCP 有効になり、ネットワーク設定が失われる問題が修正されました。

• ホスト名を変更すると、更新に失敗しても ASMI がログアウトされる問題を修正しました。この問題は、[Network] ページでホスト名を変更したときに発生します。

• ASMI PCIe hardware topology にローカル・ポートの誤ったロケーション情報が表示される問題を修正しました。

• ユーザーが電源操作を確認していない場合でも、ASMI が「Reload the browser page to get the updated content」というメッセージを表示する問題を修正しました。

• ユーザーが許容範囲を超える周波数上限値を入力したときに ASM GUI にエラー メッセージが表示されない問題を修正しました。

• eBMC ネットワークが機能せずに、サーバステータスが No connection となる問題を修正しました。この修正により、BMC NCSI タイムアウト状態が検出されて回復します。タイムアウト状態が検出されると、eBMC イーサネットリンクがリセットされ、ネットワーク接続が回復します。

• 電源オンまたは電源オフ操作中に HMC が NoConnection 状態になる問題を修正しました。

• 読み取り専用ユーザーが制限されたアクションを実行するときに、常に承認されていないメッセージが表示されるとは限らない問題を修正しました。

• ASMI GUI でオプションの Challenge password を入力すると、ユーザーが CSR を生成できない問題を修正しました (Login -> Security and Access -> Certificates -> Click on Generate CSR)。

• ASMI を使用して manual と NTP の間でモードを変更した後、Success メッセージが表示されますが、ASMI GUI が更新されるまで前のモードを使用し続ける問題を修正しました。

• 新しい Certificate signing request (CSR)を作成すると、画面とダウンロードしたファイルに不適切な形式の CSR データが生成される問題を修正しました。この問題は、[Certificates] ページから CSR を作成するときに発生します。

• 構成解除ビットが設定されたサービス不要 (リカバリー可能) イベント・ログのエラー SRC (BD50F138) が誤ってログに記録される問題を修正しました。

• [Notices] ページに水平スクロール バーが表示されない問題を修正しました。

• サービスについて記録されたほとんどの監査ログエントリに、監査対象のアクションの Redfish URI が欠落している問題を修正しました。

• 物理システム・アテンション・インディケーター (SAI) のステータスがハイパーバイザーに誤って渡され、OS メニューに正しく反映されない問題を修正しました。

• ASM GUI で表示される vpd 情報にて、電源装置のシリアルナンバーが不完全あるいは表示されない問題を修正しました。

• ASMI で表示できる real-time progress codes が期待どおりに表示されない問題を修正しました。この不具合は、サーバの電源をオンしているときに発生します。

• TLS1.2 を使用して HWMC を接続しているときに、HWMC にレッドフィッシュ・イベントを送信できない問題を修正しました。

• レッドフィッシュツールの PATCH 操作が失敗する問題を修正しました。

• SRC BD56100A および BD561008 を伴って、オペレータパネルが使用不可となる問題を修正しました。

	<ul style="list-style-type: none"> ・チェックストップのダンプ収集中にウォッチドッグタイマーがトリガーされると、追加のハードウェアまたはホストブートダンプが作成される問題を修正しました。チェックストップダンプ収集中のウォッチドッグを無効にすることで修正しています。 ・オプティカルアダプタの障害が修正された後も、エンクロージャーフォルト LED がオフにならない問題を修正しました。 ・ASMI の Event logs のページにて、テーブル内のエントリに対して、2 回切り替えることなく、イベント ログの resolved/unresolved の操作を実行できるよう修正しました。 ・ユーザーが DHCP UseDomainName 構成を制御できない問題を修正しました。この修正により、eBMC が DHCP 提供のドメイン名と連携するように、DHCP UseDomainNames 設定を制御するサポートが追加されます。 ・ユーザーが複数のドメインで機能する CSR を生成できない問題を修正しました。この修正により、複数の代替ドメイン名と SAN 拡張が追加された CSR の生成がサポートされ、この CSR を使用して生成された証明書がこれらの複数のドメインで機能するようになります。 ・PCIe hardware topology ページにエントリがないときにユーザーが検索とフィルター操作を実行できる問題を修正しました。 ・ホスト OS 稼働中に eBMC がリポートされると、eBMC で生成されたダンプが HWMC で管理されていないサーバのホスト OS にオフロードされない問題を修正しました。この修正により、eBMC で生成されたダンプをホスト OS にオフロードできます。事象発生時は、サーバを Off/On することで、ダンプがホスト OS にオフロードされます。 ・eBMC で CSR が生成されない問題を修正しました。 ・ハードウェアメモリエラーによってメモリラーニングが無効になる問題が修正されました。その後のメモリエラーの組み合わせにより、サーバがクラッシュする可能性があります。 ・DDIMM が一時的なバスイベントに耐えられるように修正しました。 ・BC8A05xx で始まる一部の SRC の記述 (例: BC8A0513) に誤った記述が含まれている問題を修正しました。 ・eBMC に送信される単一のエラーログ (別名 PEL) のサイズを安全に制限して、サーバの起動が失敗しないように修正しました。このサイズのエラーログは非常にまれです。 ・NVMe センサーを認識できないことによりファンが高回転する問題を修正しました。 ・eBMC の HTTPS サーバーが非推奨の CBC 暗号化アルゴリズムを提供する問題を修正しました。この修正により、eBMC の HTTPS サーバーによって提供されるアルゴリズムから CBC アルゴリズムが削除されます。
ML1050_059_052 (FW1050.10)	<ul style="list-style-type: none"> ・EMX0 PCIe Gen3 I/O ドロワで、ケーブルまたはその他の関連ハードウェアを呼び出してリンクのパフォーマンス低下につながる可能性がある問題を修正しました。ログに記録されるシステム参照コードは、SRC B7006A80、SRC B7006A85、SRC B7006A88、SRC B7006A89 です。この修正は、EMXH ファンアウト・モジュールを持つ EMX0 PCIe Gen3 I/O ドロワが接続されているシステムにのみ関連します。 ・すべての SRC B7006A32 エラーがサービス可能イベントとして報告されるように変更が加えられました。これらのエラーは、I/O ドロワからシステム装置内のケーブル・アダプターへの PCIe リンク速度が低下した場合に発生します。この修正を適用すると、次のシステム IPL で、これらのリンク速度低下に対してサービス可能イベントが生成される場合があります。 ・まれにファームウェアがメモリ不足状態になり、機能の喪失やシステムの停止につながる可能性がある問題を修正しました。この問題は、PowerVM NovaLink クラウド・ホスティング環境など、システム・リソースの照会が頻繁に行われる場合に発生することがあります。 ・サイズが 4 GB (4294967296 バイト) 以上のダンプ (主に SYSDUMP ファイル) が AIX または Linux オペレーティング・システムに正常にオフロードされない問題を修正しました。この問題は、主に SYSDUMP ファイルなどの大きなダンプ・ファイルに影響しますが、4 GB に達するか、4 GB を超えるダンプ (RSCDUMP、BMCDUMP など) に影響を与える可能性があります。この問題は、ダンプが OS に直接オフロードされる HMC 管理されていないシステムでのみ発生します。このようなダンプをオフロードしようとする、構成された OS ダンプ領域が使い果たされるまでダンプファイルが OS に書き込まれ続け、後続のダンプをオフロードする機能に影響を与える可能性があります。結果のダンプ・ファイルは無効になり、ダンプ・スペースを解放するために削除できます。 ・プラットフォーム・ダンプが使用できなくなる可能性がある問題を修正しました。この問題は、128 MB の論理メモリ ブロック (LMB) サイズを使用中に、まれに発生します。この問題は、128MB より大きい LMB サイズを使用することで回避できます。 ・共用プロセッサ・モードを使用するように構成され、上限付き (Capped) に設定されたパーティションが、割り当てられた処理単位を十分に活用できない可能性があるという問題を修正しました。この問題が発生した場合にこれを軽減するには、パーティションプロセッサの設定を上限なし (Uncapped) に変更します。 ・ASM GUI で適切なエラーメッセージがユーザーに表示されない問題を修正しました。この問題は、システムの電源オフ状態のときにユーザーがリソース・ダンプを要求している場合に発生することがあります。 ・システム状態が静止状態に変わってから 1 分以内に、ユーザーが Redfish コマンドを使用して FRU 構成解除レコード (Deconfiguration record) を照会すると、Redfish コマンドは内部サーバーエラーで失敗する問題を修正しました。この修正により、ユーザーは、システムが running/quieted 状態になるとすぐに、構成解除レコードを照会できます。 ・HMC ユーザー・インターフェースとして Chrome ブラウザーを使用し、eBMC ASMI にパズスルーする場合の問題を修正しました。ユーザーが ASMI からログアウトすると、HMC もログアウトされます。この修正により、ASMI ウィンドウは閉じますが、HMC はログインしたままになります。

	<ul style="list-style-type: none"> •eBMC のアカウントが削除または変更されたときに、eBMC がユーザーセッションを自動的にログアウトしない問題を修正しました。回避策として、eBMC ユーザーアカウントを削除または変更する場合は、eBMC ASMI メニューの Security and access > HMC and user sessions をクリックし、接続を Disconnect することを検討してください。 •eBMC ローカルユーザーのロールが変更され、そのユーザーの既存の eBMC Web セッションに新しい役割がすぐに反映されず、セッションが以前の役割で続行される問題を修正しました。回避策は、ローカルユーザーのロールを変更しないことです。ユーザー・ロールを変更する必要がある場合は、eBMC ASMI メニューの Security and access > HMC and user sessions をクリックし、接続を Disconnect してください。 •eBMC ASMI の「Event Logs」ページで、他のメニューから「Event Logs」サブメニューをクリックしたときに、GUI ヘッダーのヘルスステータスが緑から赤にちらつく問題を修正しました。 •eBMC リセットのリロード中に、障害のある電源装置の電源装置 fault LED が消灯する問題を修正しました。 •システムの実行中に NVMe ドライブを取り外すと、システムファンが短時間高速に動作する問題を修正しました。 •OS によってスケジュールされるホストの電源オン/オフ機能の問題を修正しました。ホストの電源をオンにする時刻がスケジュールされ、そのスケジュールされた時刻に eBMC が再起動された場合、電源オンは行われず、将来のスケジュール設定は不可能になります。 •HMC と eBMC の間の接続数が HMC と eBMC の間で許可されている最大接続数を超えた場合に、HMC 接続が No connection 状態になる問題を修正しました。 •不良コアがデコンフィグされず、システムが繰り返しクラッシュする問題を修正しました。サービスを必要とする SRC の形式は BxxxE540 です。この問題は、不良ハードウェアを交換するか、手動でデコンフィグすることで回避できます。 •サービス・プロセッサ・ファームウェアのセキュリティー問題は、curl ライブラリーを 8.1.0 以降の最新バージョンにアップグレードすることによって修正されました。この問題の Common Vulnerabilities and Exposures の番号は CVE-2023-28322 です。 •メモリエラーによりメモリミラーリングが無効になる問題を修正しました。その後のメモリエラーとの組み合わせにより、システムがクラッシュする可能性があります。この修正により、これらのメモリエラーでメモリミラーリングが無効になるのを防ぎます。 •必要のないプロセッサ FRU の保守が要求される問題を修正しました。サービスを必要とする SRC の形式は BxxxE504 で、PRD 署名記述は(OCC_FIR[45]) PPC405 キャッシュ CE と一致します。この問題は、後続の IPL で問題が再発しない限り、無視できます。再発した場合は、ハードウェアの交換が必要になります。 •CVE-2021-3505 の vTPM2.0 セキュリティー問題を修正しました。
<p>ML1030_075_052 (FW1030.40)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •CVE-2023-33851 のセキュリティー問題を修正しました。 •CVE-2023-46183 のセキュリティー問題を修正しました。 •PCIe スロットの電源がすでにオンになっているときに、2 回目のスロット電源オン処理が発生する可能性がある問題を修正しました。この動作により、古いマイクロコードのアダプタで障害が発生する可能性があります。 •パーティションの System Management Services (SMS) メニューにアクセスするときに、System Reference Codes (SRC) が表示を上書きする問題を修正しました。この問題は、ハードウェア管理コンソール(HMC)によってシステムが管理されていない AIX パーティションで発生する可能性があります。 •システムが HMC 管理されていない場合に、システムを HMC 管理対象として報告するエレクトロニック・サービス・エージェントに関するファームウェアの問題を修正しました。これは、HMC で管理されていないシステムの ESA 機能に影響を与える可能性があります。 •論理パーティションへのメモリの割り当てに関して、プロセッサと論理パーティションのメモリ割り当て間のアフィニティが最大化されない問題を修正しました。この問題は、システムがメモリに制約のあるシステム上で Active Memory Mirroring (AMM) を利用している場合に発生する可能性があります。これは、AMM を使用できるシステムにのみ適用されます。回避策として、Dynamic Platform Optimizer (DPO) を実行してアフィニティを向上させることができます。 •システムの IPL(初期プログラム ロード)後にシステムメモリの一部が論理パーティションに割り当てられない可能性がある問題を修正しました。この問題は、すべてのシステム・メモリーが以前に論理パーティションに割り当てられていた時の、システム IPL 後に発生する可能性があります。回避策として、DLPAR (動的論理パーティショニング) を使用するか、目的のメモリ構成のプロファイルを使用してパーティションをアクティブパートすることによって、使用可能なメモリーを論理パーティションに割り当てることができます。 •ネットワークアダプタが VLAN タグで設定されている場合、SMS メニューからの起動が失敗する問題を修正しました。この問題は、SMS メニューからのブート中に VLAN ID が使用され、スイッチなどの外部ネットワーク環境がサーバへ着信 ARP 要求をトリガーした場合に発生します。この問題は、SMS メニューで VLAN ID を使用しないことで回避できます。VLAN は OS をインストールした後に設定できます。 •SMS メニューの I/O Device Informaion を使用して SAN デバイスを一覧表示するときに報告されるエラーまたはパーティションのハングの問題を修正しました。SRC BA210000、BA210003、または BA210013 の 1 つ以上がログに記録されます。回避策は、パーティションにゾーニングされた各 WWPN に少なくとも 1 つの LUN がマッピングされていることです。故障発生時は、パーティションコンソールに次のようなテキストが表示される場合があります: <pre> Detected bad memory access to address: ffffffff Package path = / Loc-code = </pre>

...
Return Stack Trace

@ - 2842558
ALLOC-FC-DEV-ENTRY - 2a9f4b4
RECORD-FC-DEV - 2aa0a00
GET-ATTACHED-FC-LIST - 2aa0fe4
SELECT-ATTACHED-DEV - 2aa12b0
PROCESS-FC-CARD - 2aa16d4
SELECT-FC-CARD - 2aa18ac
SELECT-FABRIC - 2aae868
IO-INFORMATION - 2ab0ed4
UTILS - 2ab6224
OBE - 2ab89d4
evaluate - 28527e0
invalid pointer - 2a79c4d
invalid pointer - 7
invalid pointer - 7
process-tib - 28531e0
quit - 2853614
quit - 28531f8
syscatch - 28568b0
syscatch - 28568b0

・ライブパーティションモビリティ(LPM)が HSCLB60C メッセージを表示して失敗する問題を修正しました。問題が発生すると、ターゲットパーティションが再起動されます。このエラーは、大量のメモリー(32TB 以上)が構成されているパーティションの LPM で、ムーバー・サービス・パーティション (MSP) として指定されたバーチャル I/O サーバー(VIOS)への接続の 1 つで LPM フェイルオーバーが開始された場合に発生する可能性があります。

・ライブパーティションモビリティ(LPM)が HSCLB937 エラーにより失敗する問題を修正しました。この問題は、電源オフ状態または障害状態のために VIOS にアクセスできないかつ、システムで「Allow Migration with Inactive Source Storage VIOS」フィーチャーが有効になっている(デフォルトで有効になっている)場合に発生することがあります。回避策として、VIOS をリカバリーするか、--usecurrdata オプションを指定し、VIOS の古いコピーを使用して LPM 操作を再試行することができます。

・サスペンドフェーズ中の論理パーティションのライブパーティションモビリティ(LPM)がハングする可能性がある問題を修正しました。OS によって無視される中断プロセス中にエラーが発生した場合、移行がハングする可能性があります。この問題は、まれに発生します。システムまたはマイグレーションに関係する VIOS パーティションをリポートすることでハング状態を回復することができます。

・eBMC ASMI で Permanent Memory COD (Capacity On Demand) リソースをアクティベートすると、リソースの eBMC ビューに誤ったアクティブ化量が表示される問題を修正しました。HMC 経由で Permanent Memory COD を表示および管理すると、常に正しい値が表示され、ここでは影響を受けません。

・VIOS やハイパーバイザーのハングを引き起こす可能性のある VIOS へのデータの読み取り/書き込みエラーをより適切に処理するために、ライブパーティションモビリティ(LPM)の問題を修正しました。LPM 中に VIOS がクラッシュすると、このエラーが発生する可能性があります。

・制御がホストに移行し、ホストが IPL の初期段階でロードに失敗したときに生成されるダンプのタイプに関する問題を修正しました。この修正により、どの起動サブシステムが失敗したかを正確に判断し、正しいダンプを取得する機能が追加されました。

・eBMC ASMI を使用した eBMC ファームウェアの更新が「HSCF0230E An error occurred applying the new level of firmware」を表示して失敗する可能性がある問題を修正しました。これは、eBMC が詳細な監査ログを実行することによってメモリーが不足した場合に発生する可能性がある、まれなエラーです。

・システム上で電源装置の障害または欠落が検出された場合に、エンクロージャ障害 LED がアクティブにならない問題を修正しました。SRC 110015FF/110015F6 がログに記録されます。

・一部の NVMe スロットのビジュアルインジケータが OS からオンにならない問題を修正しました。これは、IBM Power System S1014 (9105-41B)システムの NVMe スロットにのみ影響します。

・メモリーが原因で、eBMC が静止状態になる問題を修正しました。これにより、HMC 接続が No connection 状態となる問題が発生する可能性があります。eBMC ASMI インターフェイスから eBMC を再起動することで回復します。

・停電が発生した場合、eBMC の再起動後にシステム・アテンション・インジケータ(LED)が点灯しない問題を修正しました。この修正により、eBMC が再起動されると、停電後にシステムアテンション表示(LED)が点灯するようになります。

・ファームウェアのダウングレード後に、eBMC ASMI の[Network]ページの IP アドレスが正しく表示されない問題を修正しました。

・BD802002 の SRC を引き起こす内部エラー処理パスの問題を修正しました。この SRC は、無効なエラーログがログに記録されているか、ホストによって eBMC に送信されていることを意味します。

・ユーザーが Server power policy 値を保存した直後に新しい policy 値に変更しようとすると、policy が以前に保存された policy 値に変更される問題を修正しました。この修正により、Server power policy が新しい policy

値に正しく設定されるようになります。

・eBMC の再起動後にガードされた FRU の LED 状態が失われるというガードレコード作成の問題を修正しました。この修正により、eBMC の再起動後も LED がその状態を保持できるようになります。

・eBMC ASMI の hardware deconfiguration ページで、“Pel ID” 列の名前が “Event ID” に変更され、その列に Pel ID ではなくイベント ID が表示される問題を修正しました。

・DIMM 総容量の計算エラーが正しくなく、eBMC ASMI (Inventory and LED menu -> System Component-> Total System memory) で 0GB と表示される問題を修正しました。

・電源投入後 30 秒以内にファンを取り外すと (ローエンドシステムでは 1 つのファン、ミッドレンジシステムでは 2 つのファン)、システムがパワーオフしない問題を修正しました。

・エンクロージャと FRU の障害 LED がエラーにより点灯し、障害が修正された後も消灯しない問題を修正しました。

・プロセッサチップを交換しても、04D9002B ~ 04D90032 の範囲の Hex Word 8 を含む SRC B111E504 が報告される可能性がある問題を修正しました。本修正を適用しない場合は、次のレベルのサポートに連絡することをお勧めします。

・稼働時保守中に電源オフされた I/O ドロワが、HMC または eBMC ASMI ディスプレイの LED インディケータの正しい状態を示さない問題を修正しました。これらのインジケータにはアクセスできませんが、存在として表示されます。回避策として、I/O ドロワの電源をオンに戻すと、LED に再び正しい状態が表示されます。

・障害のあるケーブルの保守を支援するためのリンク状況 LED の不整合に関する問題を修正しました。この修正により、LED は「すべて On または Off」になりました。リンクが両方のケーブルにまたがるリンク全体で 1 つ以上のレーンがアクティブになっている場合、両方のリンクアクティビティ LED がアクティブになります。アクティブのレーンがない(リンク トレーニングが失敗)の場合、リンクアクティビティ LED は消灯します。

・Nest アクセラレータ(NX)GZIP ハードウェア圧縮を実行すると、論理パーティションの性能が低下する可能性がある問題を修正しました。新しい Virtual Accelerator Switchboard(VAS)ウィンドウの割り当てがブロックされ、論理パーティションがソフトウェアベースの GZIP 圧縮にフォールバックした場合に、性能が低下する可能性があります。Power9 processor compatibility mode (Power9 プロセッサ互換モード)で動作している論理パーティションのみが影響を受けます。”

・共有プロセッサパーティションが応答しなくなったり、パフォーマンスが低下したりする問題を修正しました。この問題は、共用プロセッサを使用する論理パーティションにのみ影響します。専用プロセッサパーティションに変更することでこの問題を回避できます。この問題で論理パーティションがハングした場合は、論理パーティションを再起動することで回復できます。

・アクティブオプティカルケーブルを被疑部位とする SRC B7006A99 が予測エラーとしてログに記録される問題を修正しました。この SRC は PCIe 機能に影響を与えず、非機能エラーに対する不要なサービス・アクションを防ぐために、通知としてログに記録されます。”

・組み込み I/O(内蔵 USB などの) DLPAR 削除が失敗する問題を修正しました。障害のために、SRC BA2B000B 隠しログも作成されます。このエラーは、スロット・ベースの (ホット・プラグ可能) 入出力の DLPAR 除去には影響しません。組み込み I/O を DLPAR で除去しようとする、問題が発生し、DLPAR 障害が発生します。

・最小電力制限が最大電力制限を超えるように定義されているため、特定の電源装置構成で電力上限値を設定できない問題を修正しました。この問題は、eBMC ASMI を使用して、「Resource management ->Power」に移動し、「電力上限値」の下のステートメントを読むことで確認できます。この問題が発生すると、電力上限の最小値が電力上限の最大値よりも大きく表示されます。eBMC は、IPL 中に電源機構構成を取得し、最小および最大電力制限を設定する必要があるため、この修正を適用するためにシステムの IPL が必要です。

・既存の Static IP アドレスを追加しようとした場合に eBMC で発生する内部 Redfish エラーの問題を修正しました。この修正により、Redfish は、すでに存在する Static IP を追加する要求が行われても正常終了します。

・IBM i IPL をデフォルトとして「D モード」に変更する工場出荷時のリセットの問題を修正しました。この修正により、工場出荷時のリセット後の IBM i IPL デフォルトが、Power9 システムの動作に一致するように「A モード」に変更されます。

・HMC GUI 上のシステム・アテンション・インディケータ(SAI)に、eBMC FRU に関する誤った情報がある可能性がある問題を修正しました。これは、eBMC FRU で障害が発生し、eBMC が SAI をオンにするための信号を HMC に送信できなかった場合に発生する可能性があります。または、障害のある FRU が取り替えられ、eBMC が HMC への信号の送信に失敗した場合、HMC GUI の SAI 表示はオフになりません。回避策として、SAI LED の状態は、eBMC ASMI の「Hardware status -> Inventory and LEDs-> System Indicators」ページのセクションに正しく表示されます。

・eBMC を起動するたびにジャーナルに書き込まれる「lamp test still running」という誤ったメッセージが表示される問題を修正しました。次のメッセージは無視してください: 「[Date and Time] ... phosphor-ledmanager[326]: Lamp test is still running. Cannot force stop the lamp test. Asserted is set back to true.」

・eBMC がリソースダンプの作成要求を許可しないが、ダンプマネージャーがリソースダンプを許可する問題を修正しました。この問題は、ハイパーバイザーが Standby または Running 状態ではない場合に発生します。

・eBMC のコード更新後に、ガード(デコンフィグ)されたハードウェア FRU が eBMC ASMI 上で再び動作可能として表示される問題を修正しました。FRU の状態は、システム IPL が完了し、ガードされた FRU がホストによって再度デコンフィグされた後、訂正されます。

・IPL 中のシステム・チェックストップ SRC が物理 OP パネルに表示されない問題を修正しました。OP パネルには、チェック停止例外 SRC ではなく、IPL の最後のプログレスコードが表示されます。回避策として、チェ

	<p>クストップ SRC は eBMC ASMI エラーログに PEL として正しく表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none">•システムが eBMC ASMI を使用して「Manual」モードになった後、異なる動作モードを示す eBMC および OP パネルの問題を修正しました。これは、eBMC GUI によって「Manual」モードに設定し、OS をインストールした後に発生します。システムがシャットダウンされると、eBMC ASMI には「Manual」モードが表示されますが、OP パネルには「Normal」が表示されます。•PowerRestore ポリシー「AlwaysOff」の問題を修正し、システム稼働中に電源が失われた後の復電時に自動的にシステムの電源がオンにならないようにしました。この自動電源オンの問題は、eBMC ASMI の PowerRestore ポリシーとして「AlwaysOff」が設定されていると、システムの電源が失われるたびに発生します。•eBMC ASMI および Redfish でシステムの合計メモリ容量が正しくない問題を修正しました。回避策として、HMC は取り付けられたメモリの正しい値を示します。
ML1030_060_026 (FW1030.20)	<p>本 FW バージョンは、S1014/S1024 専用です。</p> <ul style="list-style-type: none">• 新規リリース

株式会社 日立製作所 マネージド&サービスプラットフォーム事業本部 2024 年 10 月

(c) Hitachi, Ltd. 2024, All rights reserved.